

PL / EN

MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

OK-03.4203

Heat gun PROFI, 50-600°C, 2000 W

Opalarka z regulowaną temperaturą PROFI, 50-600°C, 2000 W



ROCKS®

Blue bar, Red bar, Black bar

PRZEZNACZENIE:

Opalarki są ręcznymi elektronarzędziami z izolacją II klasy i grzałką rozgrzewającą przepływające powietrze.

Tego typu elektronarzędzia są szeroko stosowane do usuwania farb, lakierów, naklejek, kleju, folii przylepnych i ochronnych, rozgrzewania plastikowych elementów w samochodach i sprzęcie technicznym. Wykorzystywane są w usługach detailingowych, lakierniczych i blacharskich, malarskich, dekoracyjnych i instalatorskich. Opalarka jest ponadto używana do czyszczenia powierzchni z farby, lutowania, wyginania plastikowych rur, spawania i gięcia tworzyw sztucznych oraz suszenia i rozmrażania.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY:

- Nigdy nie używać uszkodzonych, wyszczerbionych, pękniętych opalarek
- Sprawdzić działanie opalarki podczas pracy bez obciążenia przez 30 sekund. Jeśli w tym czasie występują usterki, natychmiast wyłączyć.
- Nie używać opalarki bez osłony
- Utrzymywać otwory wentylacyjne wokół silnika i wlotu powietrza w stanie czystym
- Stosować ochronę oczu i słuchu, zaleca się również stosowanie innych środków ochrony: rękawic, fartucha, maseczki przeciwpyłowej
- Podczas pylenia stosować maseczki ochronne.
- Opalarka służy do pracy w suchym środowisku. Nigdy nie pracować na mokrym podłożu i w deszczu.
- Opalarka rozgrzewa się podczas pracy, po zakończonej pracy odkładać ją ostrożnie w miejscu suchym i z dala od czynników łatwopalnych.
- Nigdy nie pracować w otoczeniu czynników łatwopalnych.
- Czyszczenie może odbywać się wyłącznie czystym, suchym, bawełnianym czyściwem

UWAGA!

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szcążtkowe doznania urazów podczas pracy.

SAFETY RULES:

- Never use a damaged, chipped, cracked heat gun
- Check the operation of the heat gun with no load for 30 seconds. If faults occur during this time, switch off immediately.
- Do not use the heat gun without the cover
- Keep the air vents around the engine and air intake clean
- Use eye and hearing protection, it is also recommended to use other protective equipment: gloves, apron, dust mask
- Use protective masks when dusting.
- The hot air gun is designed for dry work. Never work on wet ground or in rain.
- The heat gun heats up during operation, after finishing work, put it carefully in a dry place away from flammable factors.
- Never work in the vicinity of flammable agents.
- Cleaning may only be performed with a clean, dry, cotton cloth

WARNING!


Despite the inherently safe construction, safety measures and additional protective measures, there is always a residual risk of injury during work. The electrical device may only be operated by an adult, trained person not under the influence of intoxicants.

APPLICATION:

Heat guns are hand-held power tools with Class II insulation and a heater that warms up the flowing air.

These types of power tools are widely used to remove paints, varnishes, stickers, glue, adhesive and protective films, and to warm up plastic elements in cars and technical equipment. They are used in detailing, painting and tinsmithing, painting, decoration and installation services. The heat gun is also used to clean surfaces from paint, soldering, bending plastic pipes, welding and bending plastics, and drying and defrosting.

CONSTRUCTION / BUDOWA

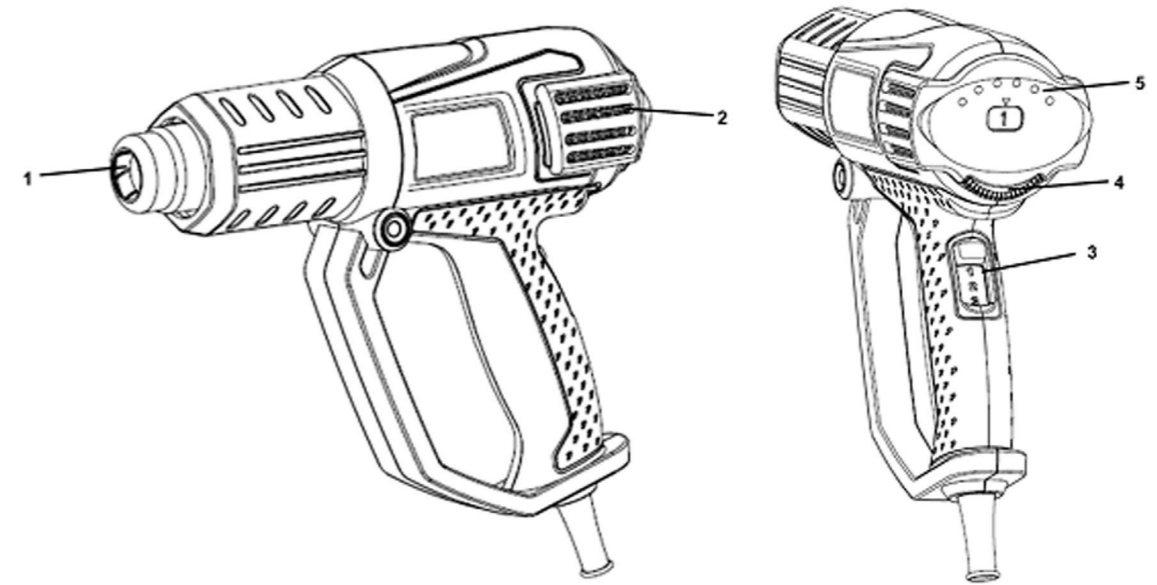

| WYPOSAŻENIE I AKCESORIA | EQUIPMENT AND ACCESSORIES |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dysza gorącego powietrza | 1. Hot air nozzle |
| 2. Wlot powietrza | 2. Air inlet |
| 3. Włącznik główny (0-I-II-III) | 3. Main switch (0-I-II-III) |
| 4. Regulator temperatury | 4. Temperature regulation switch |
| 5. Diody wskazujące temperaturę | 5. LEDs for temperature indication |

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Numer produktu / Item no. | OK-03.4203 |
| Napięcie / Voltage | 230 V – 50 HZ |
| Moc / Power | 2000 W |
| Temperatura – przepływ powietrza / Temperature – air flow | A: 50°C – 250 l/min B: 50-450°C – 250 l/min C: 50-600°C – 500 l/min |
| Grzałka / Heater | MICA HEATER |
| Klasa ochrony / Protection class | II |

ZASTOSOWANIE / APPLICATION

| | | |
|-------------------------|--|---|
| A: 50°C – 250 l/min | Chłodzenie gorących elementów Chłodzenie urządzenia przed wymianą dyszy | Cooling of hot parts Machine cooling before nozzle replacement |
| A: 50°C – 250 l/min | Suszenie farb i lakierów Usuwanie naklejek Woskowanie i usuwanie wosku Suszenie drewna Wykonywanie izolacji termokurczliwych Rozmrażanie rur, przewodów i filtrów | Drying paints and varnishes Removing stickers Waxing and removing wax Wood drying Making heat-shrinkable insulations Defrosting pipes, hoses and filters |
| C: 50-600°C – 500 l/min | Spawanie tworzyw sztucznych Wyginanie rur i profili z plastiku Luzowanie zardzewiałych śrub i nakrętek Usuwanie farb i lakierów Lutowanie | Welding of plastics Bending pipes and plastic profiles Loosening rusty bolts and nuts Removal of paints and varnishes Soldering |

AKCESORIA / ACCESSORIES



| | |
|--|---|
| Dysze: Do szkła Do rur Stożkowa Półkolistą | Nozzles: For glass For pipes Conical Semicircular |
| Skrobak | Scraper |

INSTRUKCJA UŻYCIA / INSTRUCTIONS FOR USE

Opalarka posiada ważne systemy bezpieczeństwa i jakości pracy, które ułatwiają jej działanie. Grzałka wykonana jest z wysokiej jakości komponentów i materiału MICA, co przekłada się na długą żywotność produktu, wynoszącą 350 godzin pracy. Ponadto opalarka posiada system utrzymania stałej temperatury oraz system zabezpieczający przed przeciążeniem.

Włączanie:

- Zamontuj odpowiednią dyszę. Dobierz ją zgodnie z przeznaczeniem do wykonywanej pracy
- Włączanie: Ustaw wymaganą temperaturę
- Ustaw włącznik w pozycji I – II – III zgodnie z wymogami pracy

UWAGA: przy pierwszych uruchomieniach z opalarki może wydobywać się trochę dymu, to normalne działanie.

- Aby wyłączyć ustaw najniższą temperaturę a następnie włącznik w pozycję 0
- Przed schowaniem opalarki, urządzenie musi wystygnąć do temperatury otoczenia.
- Ustawianie temperatury: ustaw włącznik na odpowiednim nadmuchu (I-II-III w zależności od wymogów pracy). Opalarka zacznie pracować. Następnie ustaw pokrętką temperatury odpowiednią temperaturę pracy. Kręcąc pokrętką w prawo zwiększasz temperaturę, w lewo zmniejszasz. Kolejne diody włączają się, gdy temperatura wzrasta.

UWAGA: nie kieruj zbyt długo powietrza w jedno miejsce, aby nie doprowadzić do zapalenia lub pęknięcia, do szyb stosuj dyszę ochroną do szyb, aby uniknąć pęknięcia szyby, unikaj zbierania farby na dyszy i skrobaku aby nie doszło do zapalenia.

STYGNIĘCIE: opalarka potrzebuje minimum 30 minut aby wystygnąć do temperatury otoczenia. Można wspomóc stygnięcie za pomocą pracy na minimalnej temperaturze i na pierwszym progu regulacji powietrza.

The heat gun has important safety and work quality systems that facilitate its operation. The heater is made of high-quality components and MICA material, which translates into a long product life of 350 hours of operation. In addition, the heat gun has a constant temperature system and an overload protection system.

Turn on:

- Install a suitable nozzle. Select it according to the purpose for the work to be performed
- Switching on: Set the required temperature
- Set the switch in positions I - II - III as required by the work

NOTE: The heat gun may emit some smoke during initial start-up, this is normal operation.

- To turn off, set the lowest temperature and then the switch to 0
- Before storing the heat gun, the device must cool down to the ambient temperature.
- Temperature setting: set the switch on the appropriate airflow (I-II-III depending on the work requirements). The heat gun starts working. Then set the temperature knob to the desired operating temperature. By turning the knob to the right you increase the temperature, to the left you decrease it. More LEDs turn on as the temperature rises.

ATTENTION: do not direct the air too long in one place, so as not to cause ignition or breakage, use the windshield protection nozzle for windows to avoid glass breakage, avoid collecting paint on the nozzle and scraper to prevent ignition.

COOLING: The heat gun needs a minimum of 30 minutes to cool down to the ambient temperature. Cooling can be supported by operating at minimum temperature and at the first threshold of air regulation.

CE CERTYFIKAT / CERTIFICATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY EU / DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

We / My: Auto Partner SA

Ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska

We declare with full responsibility that the devices/oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że urządzenia: Heat gun / Opalarka

Models:

OK-03.4202

to which this declaration applies, comply with the following normative documents / których dotyczy niniejsza deklaracja, są zgodne z poniższymi dokumentami normatywnymi:

- Low Voltage Directive / Dyrektywa niskonapięciowa: 2014/35/EC

And it is compliant with EN standards / I jest zgodny ze standardami EN:

- EN 60335-2-45
- EN 60335-1
- EN 62233

Responsible person / osoba odpowiedzialna:

Name, Surname / Imię i nazwisko: Szymon Zawada

Position / Stanowisko: ROOKS Development Director / Dyrektor rozwoju ROOKS

Note: This declaration loses its validity if technical or operational modifications are made without the manufacturer's consent.

Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli bez zgody producenta wprowadzone zostaną modyfikacje techniczne lub operacyjne.

Signature / Podpis

Data i miejsce:

Date and place

Domasław 30.09.2020